

Технический паспорт продукта

3M™ 9922P Специализированная Фильтрующая Полумаска, класс защиты FFP2 NR D



Описание

Полумаска фильтрующая модель 9922P производства компании 3М представляет собой легкое, эффективное и комфортное СИЗ органов дыхания. Чашеобразная форма, две резинки, носовая прокладка из вспененного материала и алюминиевый носовой зажим обеспечивают плотное прилегание независимо от формы и размера лица пользователя. Устойчивость к смятию и клапан выдоха обеспечивают надежную, комфортную защиту особенно в условиях повышенных температур и влажности.

Материалы

Следующие материалы использованы при производстве фильтрующей полумаски 9922Р:

| Компоненты | Материал |
|-----------------------|--------------|
| • Резинки | Полизопрен |
| • Носовой уплотнитель | Полиуретан |
| • Носовой зажим | Алюминий |
| • Фильтр | Полипропилен |
| • Клапан | Полипропилен |
| • Мембрана клапана | Полизопрен |

Максимальный вес изделия: 18 г

Сертификация

Изделие соответствуют требованиям Технического Регламента ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Область применения

Данные полумаски подходят для использования при защите от твердых и жидких аэрозолей до следующих концентраций:

| Модель | Классификация по ТР ТС 019/2011 | Клапан выдоха | Предельно допустимая концентрация, ПДК |
|--------|---------------------------------|---------------|--|
| 9922P | FFP2 NR D | С клапаном | 12 |

Полумаски могут быть использованы для защиты от раздражающего действия органических паров и озона при уровнях ниже ПДК.

Область применения: проведение сварочных работ, производство чернил и красок, производство косметики, электроника, производство мебели, пищевая

промышленность, восстановление больниц, судебные лаборатории.


Средства защиты органов дыхания эффективны только в том случае, если правильно выбраны, прилагаются надлежащим образом и используются в течение всего времени воздействия опасных факторов на пользователя.

Инструкции по надеванию

См. рис. 1.

1. Держите чашку полумаски в одной ладони, так, чтобы носовой зажим находился рядом с кончиками пальцев. Резинки должны свободно свисать под кистью руки.
2. Приложите полумаску к лицу носовым зажимом вверх.
3. Наденьте верхнюю резинку на затылок, а нижнюю – на шею.
4. Резинки не должны перекрещиваться.
5. Пальцами обеих рук обожмите носовой зажим вокруг переносицы, чтобы обеспечить плотное прилегание. Подгонка носового зажима одной рукой может привести к снижению эффективности защиты полумаски.
6. Перед тем как входить в рабочую зону требуется убедиться в плотности прилегания полумаски

Рис.1

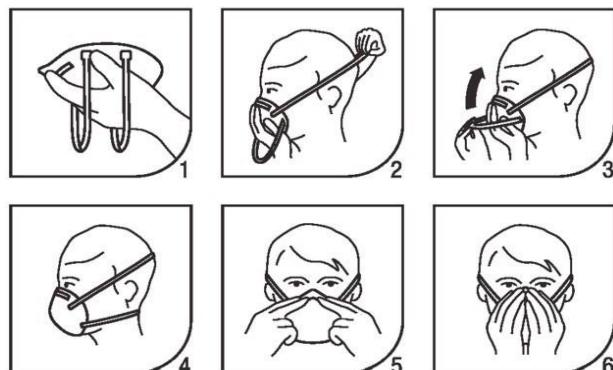

Проверка прилегания

1. Закройте переднюю часть фильтрующей противоаэрозольной полумаски обеими руками, стараясь не нарушить ее прилегание.

2. Модель с клапаном — резко вдохните.
3. Если вокруг носа имеется утечка воздуха, устранит ее при помощи повторной регулировки носового зажима. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.
4. Если утечка воздуха происходит по краям полумаски, устранит ее при помощи натяжения резинок, проходящих по боковой поверхности головы. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.

Если вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в область загрязнения. Проконсультируйтесь с руководителем.

Пользователи должны быть проверены на прилегание в соответствии с национальными требованиями.

За информацией о порядке проверки на прилегание обращайтесь в компанию 3M.

- Используйте изделие в соответствии с местными законодательными актами, изучите всю прилагаемую информацию. За более подробной информацией обращайтесь к специалисту по технике безопасности или к представителю компании 3M.
- Перед использованием изделия пользователь должен быть обучен пользованию изделием в сборе в соответствии с применимыми стандартами/указаниями по охране труда и технике безопасности.
- Запрещается использовать в среде с содержанием кислорода менее 19,5%. (По нормам компании 3M. В отдельных странах могут применяться другие предельные уровни кислорода. В случае сомнения обратитесь за консультацией.)
- Запрещается использовать для защиты органов дыхания от загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации которых неизвестны или представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья.
- Запрещается использовать при наличии бороды или другой растительности на лице, в этом случае может ухудшиться контакт с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию.
- Немедленно покиньте зону загрязнения в случае:
 - затруднения дыхания;
 - появления головокружения или других расстройств.
- Замените полумаску в случае ее повреждения, или если сопротивление дыханию стало чрезмерным.
- Запрещается изменять, модифицировать или ремонтировать данное изделие.
- В случае намерения эксплуатации во взрывоопасной среде обратитесь в компанию 3M

Меры предосторожности

- Всегда следите за тем, чтобы изделие в сборе:
 - было пригодно для данного применения;
 - было надето надлежащим образом;
 - использовалось в течение всех периодов воздействия;
 - заменялось в случае необходимости.
- Несоблюдение правил эксплуатации данных средств защиты органов дыхания и/или неправильное ношение изделия в течение всего времени нахождения в опасной среде могут стать причинами причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к постоянной потере трудоспособности.

Важное примечание

Компания 3M не несет никакой ответственности, прямой или косвенной (включая, но не ограничиваясь потерей прибыли, ущербом бизнесу и/или репутации компании), происходящей из доверия к любой изложенной в настоящем документе информации, предоставленной компанией 3M. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данной продукции для предполагаемого использования. Ничто в данном утверждении не будет считаться исключающим или ограничивающим ответственность компании 3M в случае смерти или получения телесных повреждений персоналом в результате небрежности



3M Россия Материалы и средства для обеспечения безопасности труда

Тел.: + 7 (495) 784 74 74 (многоканальный)

Тел.: + 7 (495) 784 74 79 (call центр)

Факс: + 7 (495) 784 74 75

Интернет: www.3MRussia.ru/siz

© 3M 2019. Все права защищены